


Um den Web-Server zu aktualisieren 01945-01946

WARNUNG: Um einen Web-Server mit Software-Version vor 1.5 in einem System, wo es ist ein Steuergerät Lasten und wo die Funktion von Energy Guard deaktiviert ist, um seine Aktivierung (durch Festlegen von Werten auch fiktiven) mit der beschriebenen Vorgehensweise durch die Installation fortgesetzt Upgrade pag. 35 bis 38 des Handbuchs Installateur erfolgt dies die Web Server-Firmware nach 24 Stunden aktualisiert werden können (wenn Sie diesen Vorgang auszuführen, der Web-Server kann nicht aufgerüstet werden).

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, können Sie, falls gewünscht, deaktivieren Sie die Energy Guard.

Das Verfahren zum Aktualisieren der Web-Server ist wie folgt:

1. Auf den Web-Server mit Administrator-Anmeldeinformationen.
2. Zugang zu den allgemeinen **generelle Einstellungen**-Menü durch Drücken der Taste rechts unten.
3. Wählen Sie den Eintrag **Setup** ➔ **Update**.
4. Auf Datei wählen gehen und die **Aktualisierungsdatei** (mit Extension **.tar.gz**) aus dem Pfad nehmen, in dem sie gespeichert wurde; über den Check unten rechts mit **OK** bestätigen.
5. Warten Sie auf die Seite und klicken Sie auf der Checkliste unten rechts.
6. Warten Sie ungefähr 2 Minuten und dann, um die Seite durch Drücken von **F5** oder **Strg + R**. auffrischen
Falls die Aktualisierung in der Version 1.15 eines Webservers durchgeführt wurde, der eine ältere Version als 1.2 installiert hat und die Konfiguration der Anlagendaten wurde bereits durchgeführt, muss man nach der Aktualisierung der Software, die XML-Datei für die Aktualisierung der Datenbank des Web Servers mit den nachfolgenden Schritten importieren. Dieser Vorgang ist nicht notwendig (der Webserver führt sie automatisch aus), wenn die Software-Version, die man aktualisiert, mit der Version 1.2 gleich oder eine Folgeversion ist.
7. Wieder Zugriff auf das **generelle Einstellungen**-Menü.
8. Wählen Sie das Element **BY-ME** ➔ **XML importieren**.
9. Laden Sie die XML-Datei mit EasyTool Professional-Installation erstellt und ein Update des Projektes.

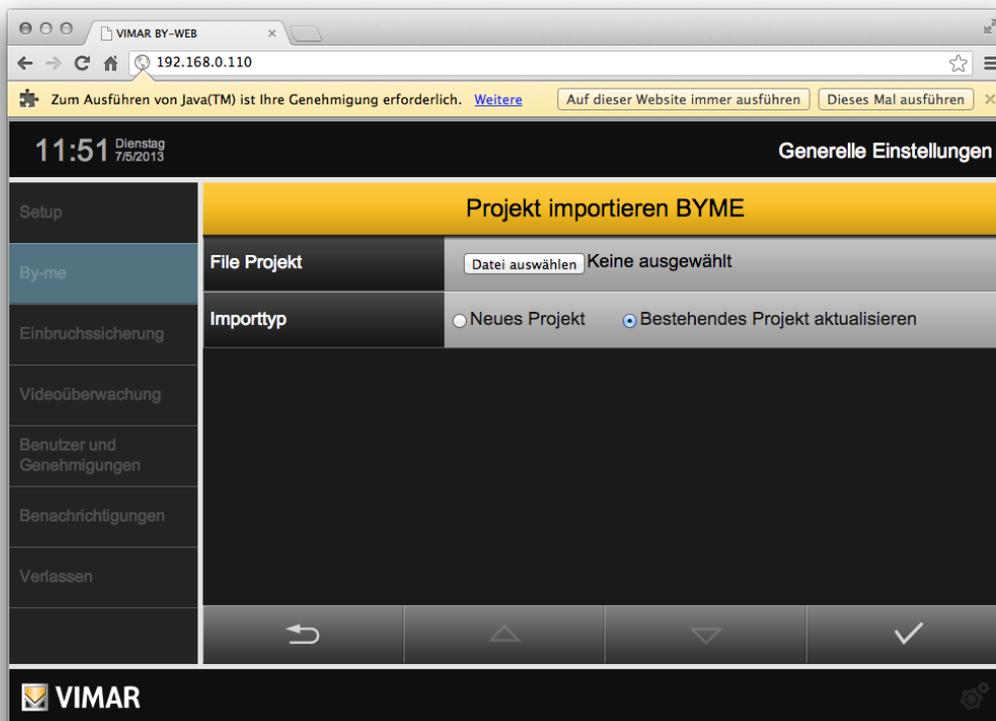

Um den Web-Server zu aktualisieren 01945-01946

10. Warten Sie auf den Update-Prozess des Projekts.

WICHTIG: Dieses Update des Projektes hält die eingestellte persönliche Konfigurationen (Hintergründe, Kameras, Benutzer, Icons, etc..).

WEBSERVER HINWEISE ZUR AKTUALISIERUNG VON VERSION 1.4 (ODER FRÜHER) AUF DIE VERSION 1.15.

Falls in der Systemanlage Multimedia Video Touchscreen 10 in IP (code 21553 und 21553.1) vorhanden sind, MUSS die Aktualisierung des Webservers mit der Version 1.15 wie folgt ausgeführt werden:

1. Alle 21553, die in der Anlage vorhanden sind, ausschalten.
2. Wie zuvor beschrieben, die Aktualisierung des Webservers durchführen.
3. Nach abgeschlossener Aktualisierung der Software des Webservers und dem darauffolgenden automatischen Neustart, alle in der Anlage vorhandenen 21553 wieder einschalten.

NB Wenn Sie ein iPhone, auf dem Sie die App By-Web-Version 1.4 oder früher, nachdem Sie das Web Server aktualisieren, müssen Sie die neue Version der App aus dem iTunes-Website kümmern sich um die vorherige Version entfernen herunterladen vor der Installation der neuen und Last am Ende der Installation, um die Auslegung der Anlage verlassen Sie den Demo-Modus der App.

